

安全召回詳情

編號	10000509
製造商	Brammo
車輛類別	電單車
型號	B2
代理商 (查詢電話)	2624 8899
主題	機油透氣擋板升級
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	缺陷描述: 假如變速箱是低溫的時候（10 攝氏度以下），機油黏性上升導致機油不能正常從透氣管排出，從而在變速箱在高轉速時洩漏（在機油變暖之前）
	如何發現: 此情況由一位客人發現而告知 Brammo 。但是當時的情況是代理注入太多的機油，之後一系列的維護服務就解決了問題。之後的幾個月，並沒相關情況發生（因為與低溫有關而當時已轉夏季）。當 2014 年冬季來臨的時候，我們收到另外兩宗透氣管漏油案例，最終確定是缺陷。
	忽視的潛在後果: 當機油漏出透氣管時，可以被移動車輛產生的氣流帶到後輪及其擋泥板上。如機油黏附在後輪上，可能造成車輛失控。
修正行動	受召回影響的摩托車，Brammo 會提供一個變速箱透氣擋板零件給合資格代理或技術人員安裝。零件不需要收費，安裝費用由Brammo承擔。
製造日期	2013年 - 2014年（2014年7月9日之前）
回收行動開始日期	2015年2月2日
估計回收行動的完成日期	2015年3月15日

1	51RUB5564DA000019
2	51RUB556XDA000607
3	51RUB5563DA000609
4	51RUB556XDA000624
5	51RUB5567DA000628
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	