

安全召回詳情

編號	10000583
製造商	阿士頓馬丁
車輛類別	私家車
型號	DB9, DBS, Virage, Vanquish
代理商 (查詢電話)	捷成馬汽車 (2234 0562)
主題	更改電池電源纜線的布線
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列：
缺陷簡述及忽略的可能後果	在受影響的車型中, 在某些情況下當右前座椅被調節至完全後仰的位置時, 座椅轉輪可能壓迫電池電源纜線。如果纜線遭到座椅轉輪的反覆壓迫, 則可能會導致絕緣層受損。如果絕緣層受損, 座椅轉輪就可能會成為電池電源纜線的導電體。這可能造成短路, 從而損壞電線線束, 並導致煙霧從車廂內冒出。
修正行動	我們將在所有受影響車輛的電池電源纜線上安裝一個導線管。此導線管會將電池電源纜線引導至其他位置, 從而不會再接觸到座椅轉輪。此外還將檢查纜線的狀況。如發現電池電源纜線受損, 將增補更多絕緣層。
製造日期	2007 年 3 月至 2015 年 11 月
回收行動開始日期	2016 年 4 月 12 日
估計回收行動的完成日期	2016 年 12 月

1	SCFLCCFP2DGJ00075
2	SCFLCCFP2DGJ00139
3	SCFKCCEP9EGJ00525
4	SCFLCCFP1EGJ00554
5	SCFKCCEP7EGJ00555
6	SCFKCCEP2EGJ00561
7	SCFKCCEP4EGJ00562
8	SCFKCCEPXEGJ00565
9	SCFLCCFPXEGJ00701
10	SCFLCCFP6EGJ00713
11	SCFKCCEP6EGJ00756
12	SCFLCCFPXEGJ00780
13	SCFLCCFP8EGJ00776
14	SCFKCCEP3EGJ00813
15	SCFKCCEP3EGJ01251
16	SCFPCCGP5EGK01449
17	SCFPCCGP5EGK01497

18	SCFLLCFU6FGJ01934
19	SCFLLCFUXFGJ02228
20	SCFLLCFU4FGJ02225
21	SCFPLCGU7FGK02416
22	SCFKLCEUXFGJ02422
23	SCFLLCFU3GGJ02606
24	SCFGCCAD3CGE03155
25	SCFGCEAN9CGG13750