

## 安全召回詳情

編號	<b>10001052</b>
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	輕型貨車 (客貨車)
型號	Sprinter 907.641
代理商 (查詢電話)	仁孚商用車粉嶺維修中心： 2637 2988 仁孚商用車流浮山維修中心： 2111 7428
主題	更換後軸制動卡鉗 (4296093)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1) 如果車輛是購自仁孚或曾經到仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於「製造日期」說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	我們發現在某些配備電動泊車制動器的車輛中，在大量泊車制動操作時間和啟動次數的狀況下，後軸制動卡鉗可能會發生極微量的制動液內部洩漏。並且空氣亦有可能以相反方向進入制動系統。這可能會導致制動踏板行程越來越長和改變制動踏板的觸感。
修正行動	作為預防措施，我們將檢查受影響車輛的制動液存儲量，更換後軸制動卡鉗，和更新電子穩定行駛系統 (ESP) 控制單元軟件。
製造日期	2019 年 6 月 4 日至 2019 年 6 月 28 日
回收行動開始日期	2022 年 2 月 25 日
估計回收行動的完成日期	2022 年 12 月 31 日

1	WDB9076412P134518
2	WDB9076412P134808
3	WDB9076412P134809
4	WDB9076412P136580
5	WDB9076412P137948
6	WDB9076412P138184
7	WDB9076412P138616
8	WDB9076412P143595
9	WDB9076412P144124
10	WDB9076412P144125

11	WDB9076412P144126
12	WDB9076412P144482