

安全召回詳情

編號	10001233
製造商	阿士頓馬丁
車輛類別	私家車
型號	DBX, DBX707, DBX S
代理商 (查詢電話)	捷成馬汽車 (3180 6608)
主題	DBX 後下懸掛臂螺栓
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	阿士頓馬丁已確認，部分於 2020 年 2 月 27 日至 2025 年 11 月 5 日期間生產之 DBX 車型，可能存在與車輛安全相關的缺陷。於受影響車輛中，由於後扭力反應連桿所使用之螺栓桿徑減少，可能導致連桿銷在接頭內出現移動，從而造成過度磨損及潛在的過早失效。當後下懸掛臂出現故障時，可能影響車輛操控性能，或對其他懸掛部件及後制動系統造成損壞，從而增加發生交通意外的風險。針對受影響車輛，有需要檢查後下懸掛臂是否出現損壞，並更換後扭力反應連桿之相關螺栓。
修正行動	所有受影響車輛將更換後扭力反應連桿之螺栓為較大桿徑之螺栓，並會於有需要時更換後下懸掛臂。
製造日期	2020 年 2 月 27 日至 2025 年 11 月 5 日
回收行動開始日期	20/4/2026
估計回收行動的完成日期	20/4/2027

#	VIN
1	SCFVTJAW5MTV00232
2	SCFVTJAW8MTV00323
3	SCFVTJAW8MTV00368
4	SCFVTJAW8MTV00385
5	SCFVTJAW3MTV00410
6	SCFVTJAW4MTV00481
7	SCFVTJAW1MTV00664
8	SCFVTJAW3MTV00665
9	SCFVTJAW6MTV01048
10	SCFVTJAW4MTV01100
11	SCFVTJAW7MTV02113
12	SCFVTJAW9MTV02114
13	SCFVTJAW6MTV02197
14	SCFVTJAW8MTV02198
15	SCFVTJAW3MTV02206
16	SCFVTJAW2MTV02245
17	SCFVTJAW1MTV02740
18	SCFVTJAW3MTV02755
19	SCFVTJAW2MTV03220
20	SCFVTJAW8MTV03271
21	SCFVTJAW3MTV03971
22	SD7VTJAWXNTV04082
23	SD7VTJAW3NTV04117
24	SD7VTJAW9NTV04297
25	SD7VTJAW2NTV05548
26	SD7VTJBW2PTV05891
27	SD7VUJBW0PTV06888
28	SD7VTJBW5PTV07019
29	SD7VTJBW4PTV07044
30	SD7VTJBW8PTV07113
31	SD7VTJAW1PTV07259
32	SD7VTJBW9PTV08240
33	SD7VTJBW5PTV09143
34	SD7VTJBW7PTV09144
35	SD7VTJBW0PTV09146
36	SD7VTJBW5RTV09307
37	SD7VTJBWXRTV09416
38	SD7VTJBW4RTV09427
39	SD7VTJBW1RTV10079
40	SD7VTJBW1RTV10373
41	SD7VTJBW3RTV10763
42	SD7VTJDW6STV11800
43	SD7VTJDW7STV11952

