

安全召回詳情

編號	10000469
製造商	Brammo
車輛類別	電單車
型號	B1
代理商 (查詢電話)	2624 8899
主題	更換尾部支架
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>缺陷簡述： 在尾部裝配支架上安裝更大的車牌組件(例如在香港和歐盟使用的那類) 能使 Enertia 負擔超重，令裝配支架產生裂痕和造成斷裂。</p>
	<p>如何被揭發： 該缺陷是由 JCAM 維修 Enertia 時首次注意到然後通知 Brammo 的。接獲通知後，Brammo 開始進行測試，按審查數據後所得結果,發現當尾部支架裝上細小車牌(例如在北美地區使用的那類) 是沒有問題的, 但當裝上較大車牌時, 因重量增加導致尾部支架部份負擔超重 而損耗。</p>
	<p>如忽略之可能後果： 如安裝支架兩側有裂痕和造成斷裂,尾部組件可能脫離電單車的底盤。如組件掉落到後輪，有可能導致意外發生。</p>
修正行動	Brammo公司已經設計並正在測試一種新的更強大的安裝支架，預計將解決這個問題。新的部件將發送致香港的JCAM免費替所有Enertia安裝。Brammo將支付維修的所有費用。
製造日期	2009 至 2013 年
回收行動開始日期	2014 年 4 月 10 日
估計回收行動的完成日期	2014 年 6 月 19 日

1	51RUB2136AA000137	COMPLETE
2	51RUB213XAA000075	COMPLETE
3	51RUB21369A000069	COMPLETE
4	51RUB2139AA000149	COMPLETE
5	51RB10006CHA00150	COMPLETE
6	51RB10006CHA00151	COMPLETE
7	51RB10006CHA00152	COMPLETE
8	51RB10006CHA00153	COMPLETE
9	51RB10006CHA00154	COMPLETE
10	51RB10006CHA00155	COMPLETE
11	51RB10006CHA00156	COMPLETE
12	51RB10006CHA00157	COMPLETE
13	51RB10006CHA00160	COMPLETE
14	51RB10206DHA00163	COMPLETE
15	51RB10206DHA00165	COMPLETE
16	51RB10206DHA00170	COMPLETE

17	51RB10206DHA00057	COMPLETE
18	51RB10206DHA00058	COMPLETE
19	51RB10206DHE00194	COMPLETE
20	51RB10006CHA00160	COMPLETE
21	51RB10206DHA00163	COMPLETE
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		